



Rådgivning Länsstyrelsen Skåne (modul 14B skötsel av våtmarker).

Allmän information: Rådgivningen du fått är en rådgivning inom Greppa näringen. Mer information kan du få på www.greppa.nu. Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne.



Namn	Henrik Andersson		
Adress	GUSTAVSBERG SVÄGEN 141-0		
Postnr. Ort	231 95 Trelleborg		
Kommun	Trelleborg		
Tfn nummer		Mobil nummer	
Kundnummer	M13840		
Rådgivare	1173 Tuve Lundström Naturvårdsingenjörerna AB tfn 0451-495 90 Org.nr. 556560-8535		
Datum	2020-10-14		
Fastighetsbeteckning	Klörup 20:1		

Nulägesbeskrivning

Huvudvattendrag som avrinningen går till	Ståstorpsån (89/90)
Avrinningsområdes storlek	Ca 70 ha varav 60 ha från åker
Anläggningsår	Okänt, troligen naturligt
Storlek	Vattenytan har varit ca 1,8 ha och är i nuläget ca 0,7 ha.
Villkor i myndighetsbeslut	-
Inlopp	Kulverterade dräneringar
Utlopp	Öppet dike ned till Åmossen
Bräddutlopp - omlöp	Diket har denna funktion
Kanter – slänthlutning	Flacka lutningar

Dammvall	Nej
Läckage	Nej
Öar	Nej
Sediment	Ja, generellt är det sediment i hela våtmarken
Växtlighet (igenväxning)	Ja, är under stark igenväxning av framförallt vass
Skötsel	Bete
Riskbedömning	Våtmarken kommer att helt växa igen och försvinna på sikt.
Helhetsintryck	Ligger mycket fint i terrängen, bra att det betas runt våtmarken men är i behov av restaurering.
Värde för mångfald	Generellt finns det mycket noteringar om sländor i området. När det gäller grodor och salamander är läget bra men det finns endast notering om ätlig groda i området. Mångfaldsvärdet är högt tillsammans med det betade kringområdet.
Intressanta växtarter	Ingen notering på dessa våtmarker
Intressanta djurarter	Ingen notering på dessa våtmarker
Övrigt	

Åtgärdsplan

Vattennivå	Vattennivån bibehålls
Inlopp	Ingen åtgärd
Utlopp	Utloppet är ett befintligt dike. Dikets kanter släntas av. En mindre förträngning borde göras i utloppet för att få våtmarken att variera mer i nivå med flödet. Man får utreda mer noggrant vilka förutsättningar som finns för detta.
Bräddutlopp - omlöp	-
Kanter – slänthlutning	Samma form och slänthlutning bibehålls då dessa generellt är från 1:5 till 1:10
Dammvall	Finns inte
Läckage	Inte aktuellt
Öar	Inte aktuellt
Sediment	Sediment och växtlighet schaktas bort och körs ut på åkermark. Troligen behöver man mellanlagra massorna ett år innan dessa körs ut för att bryta ner växtligheten och avvattna massorna.

Växtlighet	Se ovan
Skötsel	Fortsatt bete är att föredra
Biotopförbättrande åtgärder (inklusive omgivningen)	Inget planerat
Utökning - ombyggnad	Nej, omfattningen bibehålls.
Ekonomi	En restaurering kostar troligen 600-800 000 kr. Detta är beräknat på en volym om 9 000 m ³ som består av sediment och vass. Dessa hanteras som en kompost och sedan körs materialet ut på åkermarken.
Övrigt	



Ytterkant på vattenytan markerad med blå linje. Blå pil är utloppsdiaket.

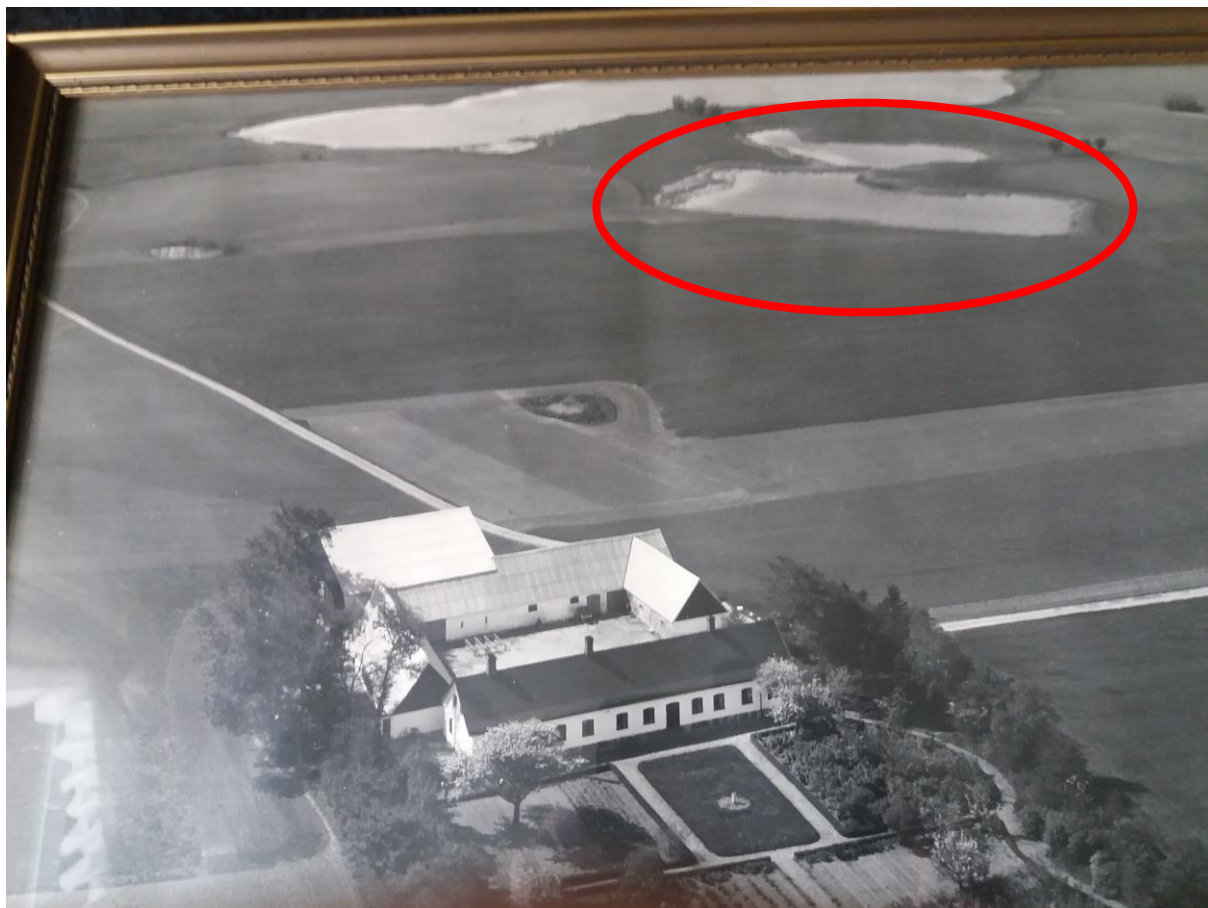


Bild på området från 40-talet